

## RICHTLIJNEN BIJ DE PLAATSING VAN DE OPTI DIVIDER

### 1. VOORBEREIDING

Laat de panelen minstens 24 uur (in open verpakking) in het midden van de kamer acclimatiseren. Zorg ervoor dat de acclimatisatie en de plaatsing gebeuren onder de volgende omstandigheden: een relatieve vochtigheid van 55-60% en een kamertemperatuur van +/- 18°C.

### 2. PLAATSING

De Opti divider is zo ontworpen dat het op een zeer snelle en aangename manier kan worden geplaatst. Het is wel noodzakelijk dat dit geplaatst wordt met 2 personen!

### MONTAGEHANDLEIDING

1 Kort het boven- en onderprofiel af met een cirkelzaag op de juiste lengte. Dit kan op 2 manieren.

**Tip:** Respecteer de tussenafstand van de verticale profielen.

## COMMENT INSTALLER LE OPTI DIVIDER SANS PROBLÈMES

### 1. PRÉPARATIFS

Laissez acclimater les panneaux pendant au moins 24 heures dans la pièce où ils seront installés. Circonstances idéales: humidité relative de 55 % & température ambiante de +/- 18 °C.

### 2. POSE

Opti divider a été conçu pour être installé rapidement et facilement. Il faut être à 2 afin de poser ceci facilement.


### CONSIGNES DE POSE

1 Coupez le profil de base et le profil supérieur à la dimension souhaitée avec une scie circulaire. La pose peut se faire de 2 façons.

### 2 Fixez la partie large du profil de base et le profil supérieur à l'aide de vis.

**Tuyau:** Si il y a du chauffage au sol, notez que les profils doivent se placer à l'aide de colle ou de bande adhésive double face.

**Tuyau:** Respectez la distance entre les profils verticaux.

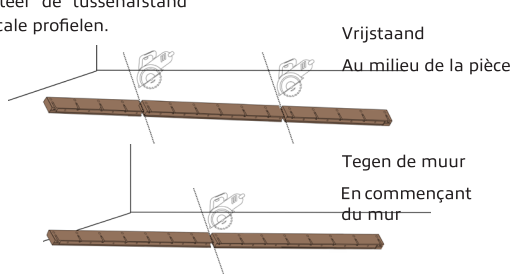

2 Maak het brede deel van het boven- en onderprofiel vast met vijzen.

**Tip:** Indien er vloerverwarming aanwezig is, hou er dan rekening mee dat de montage gebeurt met dubbelzijdige tape of silicone.

**Tip:** Het is van uiterst belang dat het boven- en onderprofiel perfect boven elkaar gemonteerd wordt!

2 Fixez la partie large du profil de base et le profil supérieur à l'aide de vis.

**Tuyau:** Si il y a du chauffage au sol, notez que les profils doivent se placer à l'aide de colle ou de bande adhésive double face.

**Tuyau:** Il est très important de placer les profils parfaitement l'un au-dessus de l'autre!



3 Meet heel nauwkeurig de afstand op tussen het boven- en onderprofiel.

**!!! OPGEPAST**  
Voorzie bij plaatsing een speling van 2 mm, om te voorkomen dat er spanning en kromtrekking ontstaat

3 Mesurez très exactement la distance entre le profil de base et le profil supérieur.

4 Kort het verticale profiel af, op basis van de gemeten afstand.

**Opgelet!** hou rekening met een beetje speling. Zodat er geen spanning komt te staan op de profielen bij het plaatsen. Neem de bijgeleverde boormal en plaats deze aan de onderkant van het verticale profiel. Boor nu met de bijgeleverde boorkop de gaten. Herhaal dit met de bovenkant van het verticale profiel.

4 Coupez le profil vertical à la longueur mesurée. Attention : il faut prévoir un peu de marge de manœuvre. Afin qu'il n'y ait pas de tension sur les profilés lors du montage. Placez le guide de perçage fourni à la base du profil vertical. Percez les trous avec la mèche à bois fournie. Répétez cette action sur le haut du profil vertical.


**!!! OPGEPAST**  
Voorzie bij plaatsing een speling van 2 mm, om te voorkomen dat er spanning en kromtrekking ontstaat

4 Kort het verticale profiel af, op basis van de gemeten afstand.

**Opgelet!** hou rekening met een beetje speling. Zodat er geen spanning komt te staan op de profielen bij het plaatsen. Neem de bijgeleverde boormal en plaats deze aan de onderkant van het verticale profiel. Boor nu met de bijgeleverde boorkop de gaten. Herhaal dit met de bovenkant van het verticale profiel.

**!!! ATTENTION**  
Lors du montage, prévoyez un espace de 2 mm afin d'éviter les tensions et les déformations.

4 Coupez le profil vertical à la longueur mesurée. Attention : il faut prévoir un peu de marge de manœuvre. Afin qu'il n'y ait pas de tension sur les profilés lors du montage. Placez le guide de perçage fourni à la base du profil vertical. Percez les trous avec la mèche à bois fournie. Répétez cette action sur le haut du profil vertical.

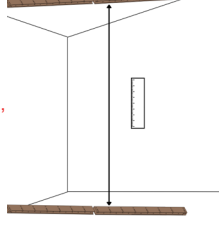

**!!! OPGEPAST**  
Voorzie bij plaatsing een speling van 2 mm, om te voorkomen dat er spanning en kromtrekking ontstaat

4 Kort het verticale profiel af, op basis van de gemeten afstand.

**Opgelet!** hou rekening met een beetje speling. Zodat er geen spanning komt te staan op de profielen bij het plaatsen. Neem de bijgeleverde boormal en plaats deze aan de onderkant van het verticale profiel. Boor nu met de bijgeleverde boorkop de gaten. Herhaal dit met de bovenkant van het verticale profiel.

**!!! ATTENTION**  
Lors du montage, prévoyez un espace de 2 mm afin d'éviter les tensions et les déformations.

4 Coupez le profil vertical à la longueur mesurée. Attention : il faut prévoir un peu de marge de manœuvre. Afin qu'il n'y ait pas de tension sur les profilés lors du montage. Placez le guide de perçage fourni à la base du profil vertical. Percez les trous avec la mèche à bois fournie. Répétez cette action sur le haut du profil vertical.

**Opgelet!** De inbusschroeven dienen nog 1 cm uit te steken!

5 Neem de bijgeleverde inbusschroeven en schroef deze in de eerder gemaakte boorgaten.

**Opgelet!** De inbusschroeven dienen nog 1 cm uit te steken!

5 Prenez les vis Allen fournies et vissez les dans les trous.

**Attention!** Les vis doivent rester encore 1 cm en dehors du profil vertical!

5 Prenez les vis Allen fournies et vissez les dans les trous.

**Attention!** Les vis doivent rester encore 1 cm en dehors du profil vertical!

6 Nu kunnen de verticale profielen heel eenvoudig in het boven- en onderprofiel geschoven worden.

6 Maintenant, les profils verticaux peuvent s'insérer très facilement dans le profil de base et le profil supérieur.

7 Kort tot slot het sluitprofiel af. Lijm door middel van een houtlijmkit het sluitprofiel vast tegen de zijkant van het onder- en respectievelijk bovenprofiel.

**Tip:** Trek de beide profielen samen doormiddel van een spanvijs, tot dat de lijm droog is.

**Opgelet!** Zorg ervoor dat het sluitprofiel met de overlappende kant van de folie tegen de zijkant van het onder- en respectievelijk bovenprofiel wordt bevestigd.

6 Maintenant, les profils verticaux peuvent s'insérer très facilement dans le profil de base et le profil supérieur.

7 Finalement coupez le contreprofil du profil de base et du profil supérieur à la longueur souhaitée. Collez celui-ci à l'aide de colle pour bois mastic au profil de base et au profil supérieur.

**Tuyau:** Fixez les 2 profils ensemble à l'aide d'un serre-joint jusqu'à ce que la colle soit sèche.

**Attention!** Veillez à ce que le contreprofil fermeture soit fixé avec le côté de recouvrement de la feuille contre le côté du profil de base et au profil supérieur.

6 Nu kunnen de verticale profielen heel eenvoudig in het boven- en onderprofiel geschoven worden.

6 Maintenant, les profils verticaux peuvent s'insérer très facilement dans le profil de base et le profil supérieur.

7 Kort tot slot het sluitprofiel af. Lijm door middel van een houtlijmkit het sluitprofiel vast tegen de zijkant van het onder- en respectievelijk bovenprofiel.

**Tip:** Trek de beide profielen samen doormiddel van een spanvijs, tot dat de lijm droog is.

**Opgelet!** Zorg ervoor dat het sluitprofiel met de overlappende kant van de folie tegen de zijkant van het onder- en respectievelijk bovenprofiel wordt bevestigd.

6 Maintenant, les profils verticaux peuvent s'insérer très facilement dans le profil de base et le profil supérieur.

7 Finalement coupez le contreprofil du profil de base et du profil supérieur à la longueur souhaitée. Collez celui-ci à l'aide de colle pour bois mastic au profil de base et au profil supérieur.

**Tuyau:** Fixez les 2 profils ensemble à l'aide d'un serre-joint jusqu'à ce que la colle soit sèche.

**Attention!** Veillez à ce que le contreprofil fermeture soit fixé avec le côté de recouvrement de la feuille contre le côté du profil de base et au profil supérieur.

6 Nu kunnen de verticale profielen heel eenvoudig in het boven- en onderprofiel geschoven worden.

6 Maintenant, les profils verticaux peuvent s'insérer très facilement dans le profil de base et le profil supérieur.

7 Kort tot slot het sluitprofiel af. Lijm door middel van een houtlijmkit het sluitprofiel vast tegen de zijkant van het onder- en respectievelijk bovenprofiel.

**Tip:** Trek de beide profielen samen doormiddel van een spanvijs, tot dat de lijm droog is.

**Opgelet!** Zorg ervoor dat het sluitprofiel met de overlappende kant van de folie tegen de zijkant van het onder- en respectievelijk bovenprofiel wordt bevestigd.

6 Maintenant, les profils verticaux peuvent s'insérer très facilement dans le profil de base et le profil supérieur.

7 Finalement coupez le contreprofil du profil de base et du profil supérieur à la longueur souhaitée. Collez celui-ci à l'aide de colle pour bois mastic au profil de base et au profil supérieur.

**Tuyau:** Fixez les 2 profils ensemble à l'aide d'un serre-joint jusqu'à ce que la colle soit sèche.

**Attention!** Veillez à ce que le contreprofil fermeture soit fixé avec le côté de recouvrement de la feuille contre le côté du profil de base et au profil supérieur.

6 Nu kunnen de verticale profielen heel eenvoudig in het boven- en onderprofiel geschoven worden.

6 Maintenant, les profils verticaux peuvent s'insérer très facilement dans le profil de base et le profil supérieur.

7 Kort tot slot het sluitprofiel af. Lijm door middel van een houtlijmkit het sluitprofiel vast tegen de zijkant van het onder- en respectievelijk bovenprofiel.

**Tip:** Trek de beide profielen samen doormiddel van een spanvijs, tot dat de lijm droog is.





















**Opgelet!** Zorg ervoor dat het sluitprofiel met de overlappende kant van de folie tegen de zijkant van het onder- en respectievelijk bovenprofiel wordt bevestigd.

6 Maintenant, les profils verticaux peuvent s'insérer très facilement dans le profil de base et le profil supérieur.

7 Finalement coupez le contreprofil du profil de base et du profil supérieur à la longueur souhaitée. Collez celui-ci à l'aide de colle pour bois mastic au profil de base et au profil supérieur.

**Tuyau:** Fixez les 2 profils ensemble à l'aide d'un serre-joint jusqu'à ce que la colle soit sèche.

**Attention!** Veillez à ce que le contreprofil fermeture soit fixé avec le côté de recouvrement de la feuille contre le côté du profil de base et au profil supérieur.



De producten worden aan strenge controles onderworpen. Producten die een zichtbare fabricagefout vertonen mogen om deze reden niet worden geplaatst. Zorg daarom bij de plaatsing steeds voor voldoende licht. Controleer voor de plaatsing elk onderdeel, dit voorkomt dat eventuele foutjes ongemerkt voorbijgaan. Enkel niet-geplaatste onderdelen komen in aanmerking voor omruiling. De producent kan niet aansprakelijk worden gesteld bij foutieve plaatsing. De verantwoordelijkheid beperkt zich tot de geleverde materialen. Andere kosten kunnen niet verhaald worden op de producent.

Les produits ont été soumis à un contrôle de fabrication rigoureux. Les produits présentant un défaut de fabrication ne peuvent pas être utilisés. Veillez donc à ce que la pièce où vous travaillez soit bien éclairée. Il est donc préférable d'en contrôler l'aspect avant la pose. Seuls les produits intacts seront pris en considération pour échange. Le fabricant ne peut être tenu responsable d'éventuels produits endommagés résultant d'un erreur de pose. Notre responsabilité se limite aux matériaux fournis, tous les autres frais ne peuvent pas être répercutés au fabricant.